

# ホースアセンブリ方法

## キャンパカ継手

### アセンブリ方法

#### 1 準備



使用条件に適したホース、継手、ホースカッター、白ペン、トルクレンチ、シールテープ、取り外し治具を用意します。

**▲ 注意** キャンパカは落下させるとニップル部が飛び出し、ホース挿入が出来なくなる場合があります。取り扱いに注意してください。

#### 2 キャンパカ継手の機器への取付



**CAタイプの場合**  
テーパねじ部にシールテープを巻き、機器のテーパめねじ部に、規定トルクで接続してください。

**CEタイプの場合**  
アダプタを機器に取り付け、キャンパカをアダプタと規定トルクで接続してください。

##### ●推奨締付トルク (N-m)

ねじサイズ	管用	
	テーパねじ Rネジ	平行ねじ Gネジ
1/8	10~15	15
1/4	25~30	25
3/8	45~50	34
1/2	60~70	64

**▲ 注意** 規定トルク以上で締め付けた場合は、継手破損の原因となります。

**▲ 注意** キャンパカ継手は、ホース端部をソケットの円周溝に合わせてマーキングし、挿入確認を行ってください。

**▲ 注意** キャンパカ継手は、指定するホース以外には使用できません。

ホース品番	ホースクランプ位置
3130-02、F3130-02	200mm以上
1000-04、1400-04、F3130-04	350mm以上
1000-06、1400-06、F3130-06	400mm以上
1000-08、F3130-08	500mm以上

#### 3 ホースのカット



切り口が直角になるように専用ホースカッターを使用して切断します。

**▲ 警告** カッターの刃物部には触れないでください。

**▲ 注意** 切り口が斜めになっている場合は、ホース抜けや漏れの原因となります。


**▲ 注意** 刃物の切れ味が悪くなると切断面が楕円になり、ホース挿入時にニップルリングが外れ、漏れの原因となりますので、カッターを交換してください。

#### 4 ホース挿入長さのマーク



図のように、ホース端部を継手ソケットの円周溝に合わせ、白ペンを使ってホースにマークします。

#### 5 キャンパカ継手へホースの挿入

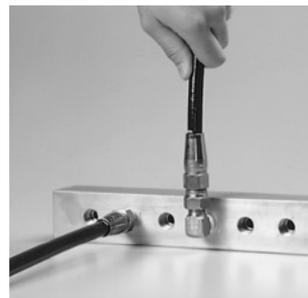

継手にマーク位置まで、まっすぐにホースを挿入します。ホースの他端側も2~5の要領で作業を行ってください。

**▲ 警告** 指定された長さに正しく挿入されていない場合は、ホース抜けや漏れの原因となります。


**▲ 注意** ホースを斜めに挿入すると中の部品(グリップバー)が変形し挿入できなくなる場合があります。

#### 6 ホースアセンブリ完了確認




加圧することにより、圧力に応じた適当なホースの過締めが行われます。


##### ●加圧によるホース移動量 1000、1400シリーズ

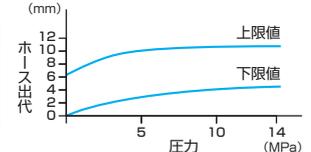

##### 3130-04・06・08シリーズ

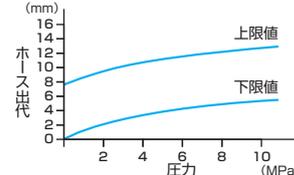


##### 3130-02、F3130-02シリーズ

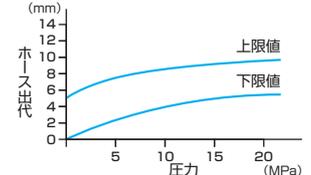


**▲ 注意** 加圧するとホースが移動し、配管長さが長くなるので、機器との干渉、ホースの折れがないか確認してください。

## 7 ホースの取り外し①

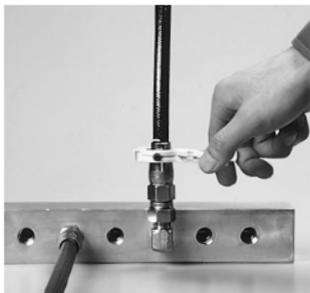

取り外し方法  
(加圧前に限り取り外し可能)  
取り外し治具の先端突起部(2カ所)  
を継手ソケット側面の穴に差し込み  
ます。

## 8 ホースの取り外し②

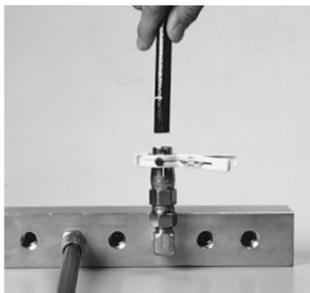

1度ホースを継手に押し込んだ後、  
ゆっくりとホースを引き抜きます。

**注意** 加圧後はホースを取  
り外すことはできま  
せん。無理に取り外すと、ホースおよ  
び継手内部部品が破損し、ホース抜け、  
漏れの原因となります。

**注意** 加圧後のホースおよ  
び継手の再使用はで  
きません。

※加圧前にホースを引張らないでください。